


Металлочерепица / Руководство по монтажу

Оглавление

1. Контрольные обмеры	2
2. Основные размеры.....	3
3. Конденсат и вентиляция	3
4. Монтаж гидроизоляции.....	4
5. Монтаж утеплителя	4
6. Монтаж пароизоляции.....	4
7. Обрешетка.....	5
8. Ендовы.....	5
9. Примыкания.....	5
10. Держатели желоба	6
11. Карнизные планки.....	6
12. Монтаж мансардных окон.....	6
13. Монтаж металлочерепицы.....	7
14. Саморезы	8
15. Торцевые планки	8
16. Коньковые планки	8
17. Фигурный уплотнитель	8
18. Монтаж антенных выходов	9
19. Монтаж вентиляционных элементов	9
20. Монтаж лестницы.....	9
21. Монтаж ограждения кровельного	10
22. Монтаж переходного мостика	10
23. Монтаж снегозадержателя.....	10

Для монтажа кровли Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

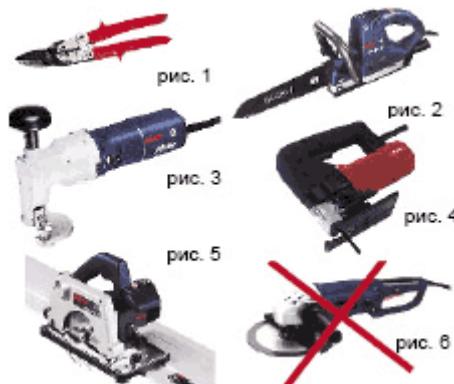


Для резки металлических листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис. 1), ножовку с мелкими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. 3), электролобзик (рис. 4), дисковую пилу с твердосплавными зубьями (рис. 5). После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлическую крышу абразивным кругом («болгаркой») (рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.


Монтаж металлической крыши


1. Контрольные обмеры

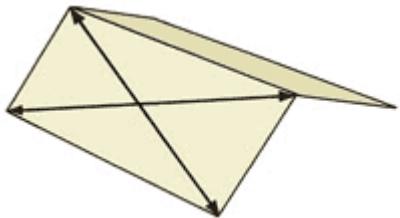

После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

Количество листов определяется по ширине ската исходя из полезной ширины листа 1100 мм (для металлической крыши и профнастила МП-20x1100) или 1000 мм (для профнастила С-21x1000 и НС-35x1000).

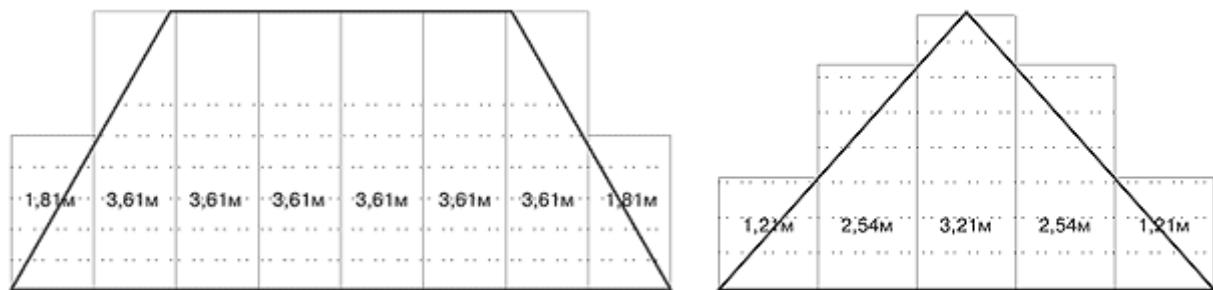


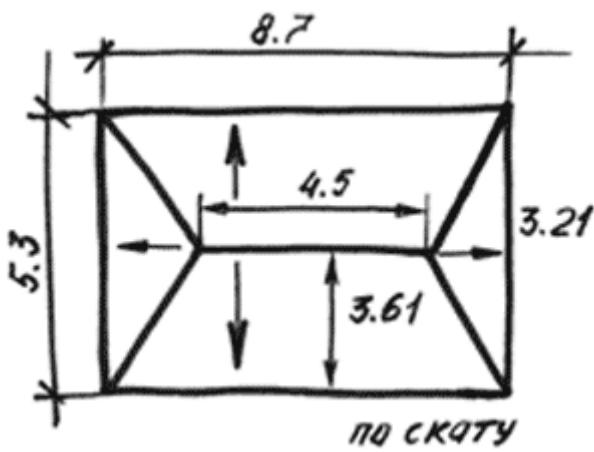

При сложной геометрии крыши, наличии ендолов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т. п. правильный подбор листов Вам помогут сделать [менеджеры компании «Правильный Дом»](#).

Вам будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металличерепицы на каждом скате. Кроме того, [менеджеры компании «Правильный Дом»](#) подберут необходимые отделочные элементы.

2. Основные размеры

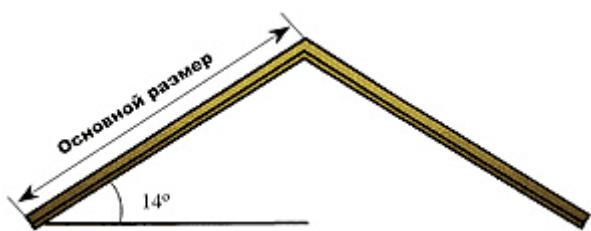


Внимание! Металличерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не менее 14°.

Основной размер, определяющий длину листов, — длина ската (от карниза до конька). Она устанавливается с учетом свеса листа металличерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлестом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими. Листы профнастила как более жесткие рекомендуется брать длиной во всю длину ската (до 12 м).

3. Конденсат и вентиляция

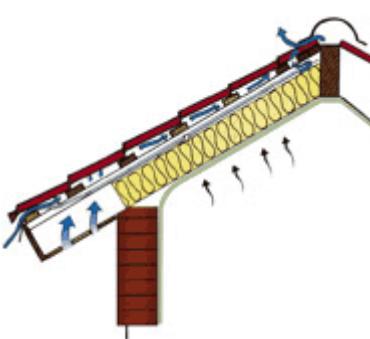


При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращаются в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя и, следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины, защитить его от конденсата со стороны металличерепицы с помощью гидроизоляционной пленки и от влаги из помещений с помощью пароизоляционной пленки.

Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлической и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

4. Монтаж гидроизоляции

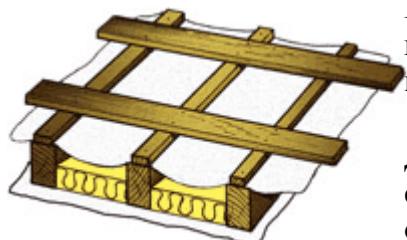

Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза с провисом 20 мм. Между полотнищами делается нахлест 150 мм.

Для пленок типа «ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН» сторона пленки с цветной полосой по краю должна быть обращена наружу, переворачивать материал не допускается.

При монтаже мембраны «ЮТАВЕК» цветная сторона мембраны должна быть обращена наружу. Пленку типа «ТАЙВЕК» можно укладывать любой стороной. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

5. Монтаж утеплителя



После установки гидроизоляции обеспечивается возможность одновременного проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Маты или плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя 20 мм вентиляционный зазор до гидроизоляционной пленки типа «ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН», в противном случае пленка потеряет свои свойства. Между утеплителем и пленками типа «ТАЙВЕК» или «ЮТАВЕК» зазор не нужен.

6. Монтаж пароизоляции



На внутренней поверхности стропил степлером закрепляются полотнища пароизоляционной пленки «ЮТАФОЛ Н СИЛЬВЕР», полотнища укладываются внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. После этого можно установить внутреннюю облицовку.


7. Обрешетка

Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50x50 мм и досок 32x100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50x50 мм, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50x100 мм).

Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металличерепицы «МП МОНТЕРРЕЙ» или «МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 350 мм (для металличерепицы «МП МАКСИ»). Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32x100 мм равно 350 мм (для «МП МОНТЕРРЕЙ» или «МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 400 мм (для «МП МАКСИ»). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т. п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металличерепицы.

8. Ендовы

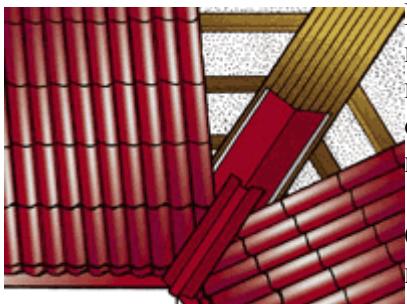


В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами планку ендовы нижней. Пристыковку планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно размещенные и подрезанные, укладывают листы металличерепицы.

Сверху на стык листов, который редко выглядит красиво, монтируют декоративный элемент — планку ендовы верхней.


Внимание! Места примыканий — традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

9. Примыкания

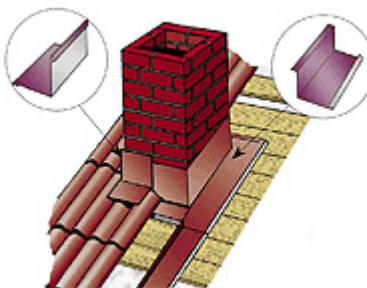

Для герметичного примыкания металличерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют планки примыкания нижние. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой.

Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Планку примыкания нижнюю подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлести около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист —

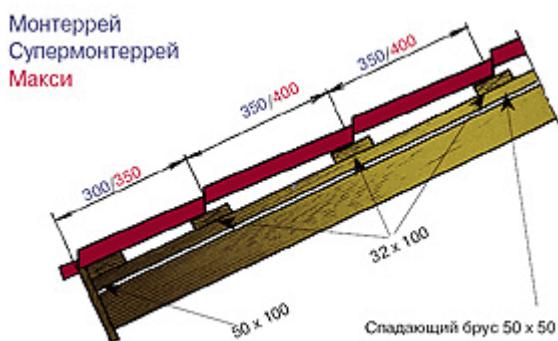

декоративного фартука из планок примыкания верхних. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлической кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.


10. Держатели желоба




Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25-30 мм ниже края металлической кровли. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

11. Карнизные планки

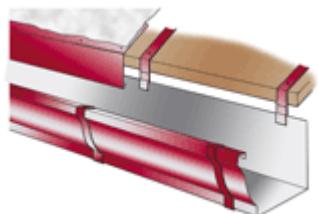


При монтаже водосточной системы прямоугольного сечения вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

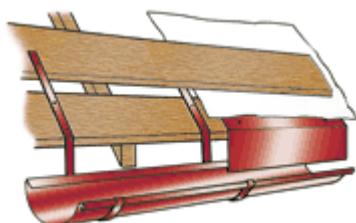

При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

12. Монтаж мансардных окон

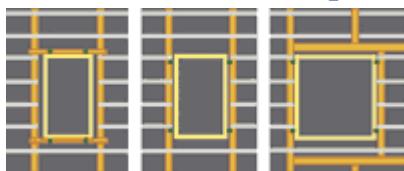


Необходимое для достаточного освещения количество окон определяется отношением полезной площади остекления к поверхности пола (1: 8-1: 12). Т. е. если общая площадь мансарды составляет 100 м², общая полезная площадь

галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендовоу, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлической кровли. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного


остекления должна составить примерно 10 м². Рекомендованная высота установки окна от пола составляет 90-110 см. При выборе окон нужно учитывать, что два окна меньшего размера, расположенные на расстоянии друг от друга, дают намного больше света, по сравнению с одним окном больших габаритов. Существует также возможность установки окон в группах: горизонтальных, вертикальных и комбинированных.

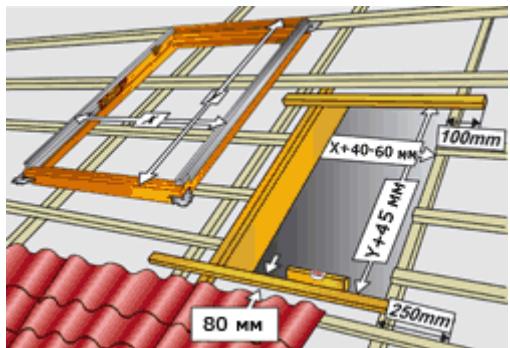

Система монтажа окон позволяет устанавливать их на обрешетку с креплением в стропильные балки (монтаж [окон Факро](#) имеет свои особенности). Окна большого размера следует устанавливать на стропилах, в случае если размер окна не совпадает с расстоянием между стропилами, необходимо частично изменить стропильную конструкцию. Рекомендуется установить фрагмент стропила и горизонтальные контррейки для его фиксации. Проем в кровле должен превышать размер планируемого к установке окна на 45 мм по высоте и 40-60 мм по ширине.

Каждое окно сопровождается подробной инструкцией по монтажу.

13. Монтаж металличерепицы

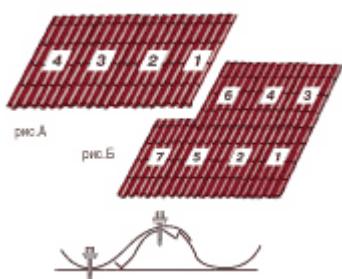

Первый лист металличерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм (см. рис.А). Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены


к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В).

Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металличерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже.

Если листы металличерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов металличерепицы указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 — 4.


14. Саморезы

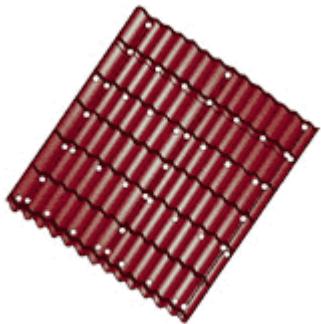

Низ листа металличерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металличерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов — 6-8 штук на квадратный метр.


Внимание! Гарантия на металличерепицу предоставляется только при использовании при монтаже саморезов, приобретенных у «Металл Профиль», а именно: фирменные оцинкованные саморезы «Металл Профиль», с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка «МП») или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка «fm») или SFS Stadler (Швейцария, маркировка «sfs»).

15. Торцевые планки

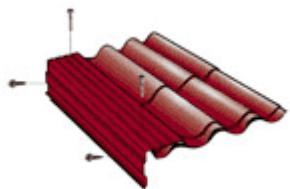


На торцы крыши устанавливают планки торцевые. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками — 50 мм, при необходимости планки подрезают.

16. Коньковые планки

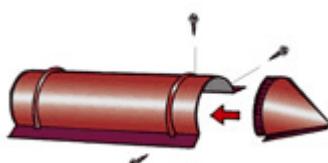


Планки конька бывают плоские или круглые. Монтаж планки конька круглого начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши). Для планки конька плоского заглушек не требуется.

17. Фигурный уплотнитель

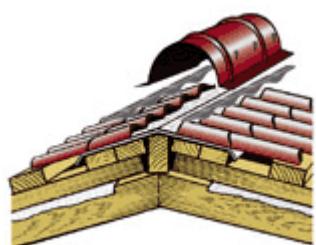


На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют планку конька плоского или круглого, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металличерепицы. Между планками конька делают нахлест 100 мм.

18. Монтаж антенных выходов

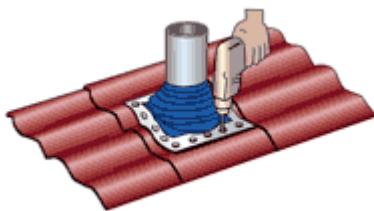


Срежьте верхушку антенного выхода до размера примерно на 20% меньше диаметра трубы, наденьте его на трубу. Придайте с помощью киянки основанию антенного выхода форму кровли. Промажьте стыки силиконовым герметиком и закрепите антенный выход саморезами к кровле.

19. Монтаж вентиляционных элементов

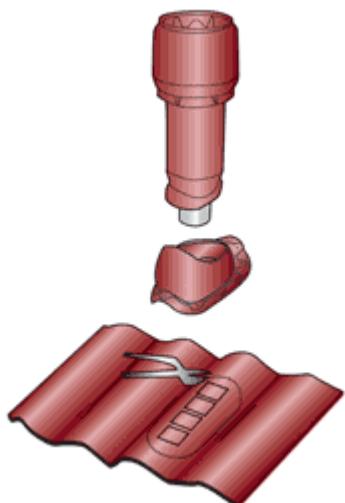

Очертите и вырежьте отверстие в металлической черепице по шаблону. Закрепите проходной элемент к металлической черепице саморезами, предварительно нанеся силикон. В проходной элемент вставьте выход вытяжки (канализационный выход и т. п.), установите его вертикально с помощью уровня и закрепите саморезами. Соедините выход вытяжки с воздуховодом внутри дома с помощью гофрированной трубы. Гофрированная труба пропускается через пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию, места прохождения герметизируются клейкой лентой.

20. Монтаж лестницы

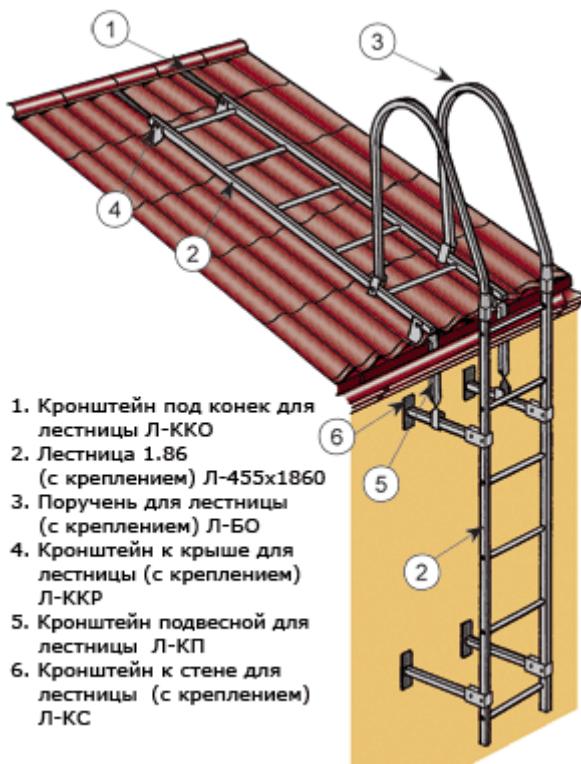

1. Конштейн под конек для лестницы Л-ККО
2. Лестница 1.86 (с креплением) Л-455x1860
3. Поручень для лестницы (с креплением) Л-БО
4. Конштейн к крыше для лестницы (с креплением) Л-ККР
5. Конштейн подвесной для лестницы Л-КП
6. Конштейн к стене для лестницы (с креплением) Л-КС

Лестницы (дл. 1,86 м) на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами (M8x40), а затем болтами-шурупами Ш8x60 закрепляют в прогиб волны металлической черепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют. По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу.

Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их плотно двумя болтами M8x40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы под верхней и над нижней ступенями, фиксируя болтами M10x45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене (зависят от типа

стены, в комплект не входят). После этого поручни надеваются на верхние края стендовой лестницы и скрепляются болтами M10x35. На кровле края поручней затягиваются окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стендовых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

21. Монтаж ограждения кровельного




Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли ОК-h600x1860 (дл. 1,86 м). Обрешетка под нее выполняется сплошной.

брус.

Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами M8x60 в месте прогиба волны металлической кровельной пластины через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус.


Опора регулируется относительно угла наклона крыши (расстояние между опорами крыши ок. 900 мм) и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры. В местах сопряжений секций ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами M10x35 и M8x55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.

22. Монтаж переходного мостика

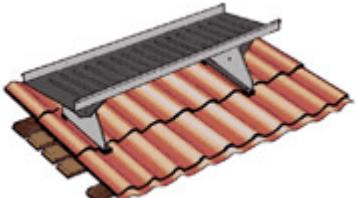


Для доступа к трубам, антеннам и т. п. на крыше устанавливаются переходные мостики ПМ-355x1100 дл. 1,1 м (на сплошную обрешетку). Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами M8x20 (по два на каждой стороне).

23. Монтаж снегозадержателя

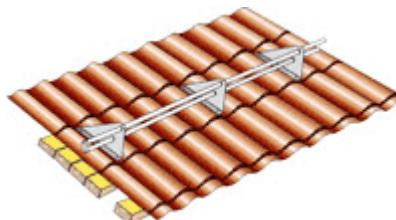

Во избежание лавинного схода снега с крыши в весенне время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя СЗТ-h158x3000 (дл. 3 м). Обрешетка под ним выполняется сплошной. Расстояние между опорными кронштейнами ок. 1000 мм, а расстояние до концов снегозадержателя ок. 500 мм. Монтаж снегозадержателя

аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии ок. 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

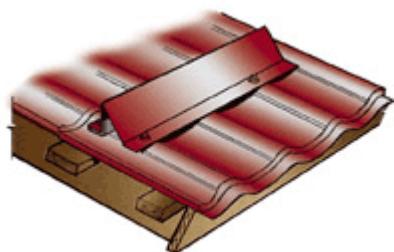

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с планкой усиливающей к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлической черепице обычными саморезами.